

Диагностическая карта

Lada (BA3) Largus, Белый, VIN: XTAFS045LL1260378, показания одометра: 226 047 км.

Техническая диагностика

| Работа | Результат | Комментарий |
|--|---|----------------------|
| Двигатель и трансмиссия | | |
| Состояние цилиндров. Компрессия. | В пределах нормы | 11,5 ; 12 ; 14 ; 12. |
| Состояние цилиндров. Эндосякопия. | Естественный износ, соответствующий показаниям одометра | |
| Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность). | В норме | |
| Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа. | В норме | |
| Катушки зажигания | Исправны | |
| Высоковольтные провода зажигания | Исправны | |
| Свечи зажигания | Необходима замена | |
| Состояние приводных ремней. | Исправен | |
| Состояние воздушного фильтра двигателя. | В норме | |
| Работа КПП на стоящем автомобиле. | Передачи включаются нормально | |
| Работа КПП при тестовой поездке | Передачи включаются нормально | |
| Течь клапанной крышки | Отсутствует | |
| Течь прокладки ГБЦ | Отсутствует | |
| Течь соединений передней крышки ДВС | Отсутствует | |
| Течь соединений системы кондиционирования | Отсутствует | |
| Течь соединений систем охлаждения | Отсутствует | |
| Течь соединений ГУРа | Отсутствует | |
| Течь соединений топливной системы | Отсутствует | |
| Течь радиатора охлаждения ДВС | Отсутствует | |
| Течь радиатора кондиционера | Отсутствует | |
| Течь радиатора трансмиссии | Отсутствует | |
| Течь радиатора ГУРа | Отсутствует | |
| Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу) | Отсутствует | |
| Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу) | Отсутствует | |
| Течь соединений топливной системы (осмотр снизу) | Отсутствует | |
| Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу) | Отсутствует | |
| Течь соединений переднего редуктора | Отсутствует | |
| Течь соединений КПП | Запотевание или незначительная течь | |
| Течь соединений заднего редуктора | Отсутствует | |
| Электронные системы автомобиля и электрика | | |
| Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д. | Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки | |
| Заводская маркировка на ремнях безопасности. | Присутствует | |
| Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности. | Отсутствуют | |
| Наличие нештатного оборудования и деталей (нештатные провода, нештатная укладка проводов, нештатная маркировка на деталях, нештатное оборудование, газовое оборудование и т.д.) | Отсутствует | |
| Состояние АКБ | Хорошее | |
| Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка. | Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны | |
| Стоп сигнал | Исправен | |
| Габаритные огни задние | Исправны | |
| Подсветка номерного знака | Неисправна | |
| Задние противотуманные фонари | Исправны | |
| Указатели поворотов задние | Исправны | |
| Фонари заднего хода | Исправны | |
| Тормоза, рулевое управление, подвеска | | |
| Работа стояночного тормоза | Необходима регулировка | |

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

| Работа | Результат | Комментарий |
|--|-----------------|---|
| Передние тормозные колодки. | В норме | |
| Передние тормозные диски. | В норме | |
| Задние тормозные колодки | В норме | |
| Задние тормозные диски | В норме | Клинит заднее левое колесо. |
| Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги. | Исправны | |
| Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги. | В норме | |
| Опорные подшипники амортизаторов | Исправны | |
| Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины | Исправны | |
| Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний. | Исправны | |
| Шаровая(ые) опора(ы) переднего правого колеса | Неисправна | |
| Сайлентблоки рычага переднего правого колеса | Исправны | |
| Наружный ШРУС переднего правого колеса | Исправен | |
| Внутренний ШРУС переднего правого колеса | Есть отклонения | В смазке (хомут). |
| Диск колесный передний правый | Исправен | |
| Шина переднего правого колеса | Исправна | |
| Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины | Исправны | |
| Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний. | Исправны | |
| Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний. | Исправны | |
| Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника. | Исправны | |
| Выхлопная система | Есть отклонения | Отгнило крепление. деформирован теплоэкран. |
| Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности | Отсутствуют | Зима. |
| Шины и диски задних колес. Критические замечания | Отсутствуют | Зима. |

Осмотр кузовных деталей на подъемнике

| | | |
|--|-----------------------------------|---------|
| Лонжероны левый и правый, передняя панель. | Исправны, нарушеней геометрии нет | |
| Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП. | Исправны, нарушеней геометрии нет | |
| Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телефизор. | Исправно | |
| Крепление фар и корпус фар левой и правой. | Исправно | |
| Вспомогательные функции автомобиля | | |
| Освещение салона | Исправно | |
| Стеклоподъемники | Исправны | |
| Регулировка боковых зеркал | Исправна | |
| Регулировка сидений | Исправна | |
| Регулировка руля | Исправна | |
| Обогрев заднего стекла | Исправен | |
| Открытие/закрытие двери багажника | Исправно | |
| Работа мультимедии | Исправна | |
| Работа кондиционера | Неисправен | Пустой. |

Диагност: Абельханов Ринат / 28.11.2025 17:21

Продавец: _____

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дата: _____


Фотографии в ходе диагностики

| VIN foto | |
|--|--|
|  | |
| Дополнительные фото | |
|  |  |
|  |  |

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дополнительные фото

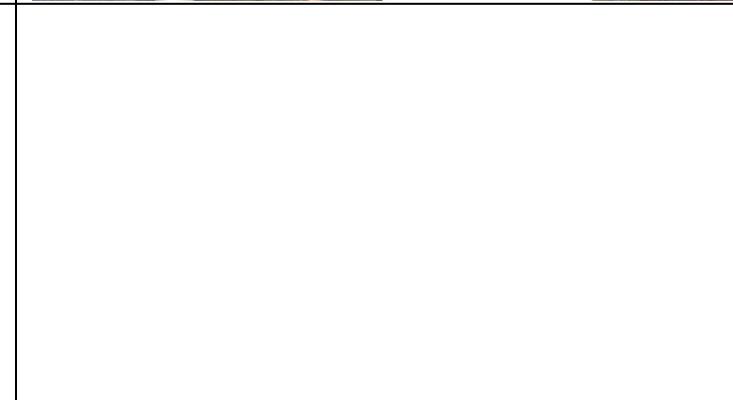

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Состояние цилиндров. Эндоскопия.




С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Состояние цилиндров. Эндоскопия.




Течь соединений КПП

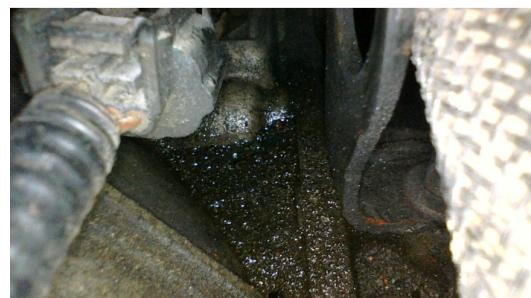

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

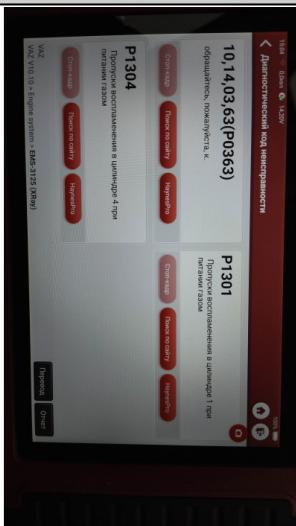

Выхлопная система



Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____