


# Диагностическая карта

Geely Tugella, серый, VIN: L6T7852D2ND120596, показания одометра: 95600 км.

## Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП

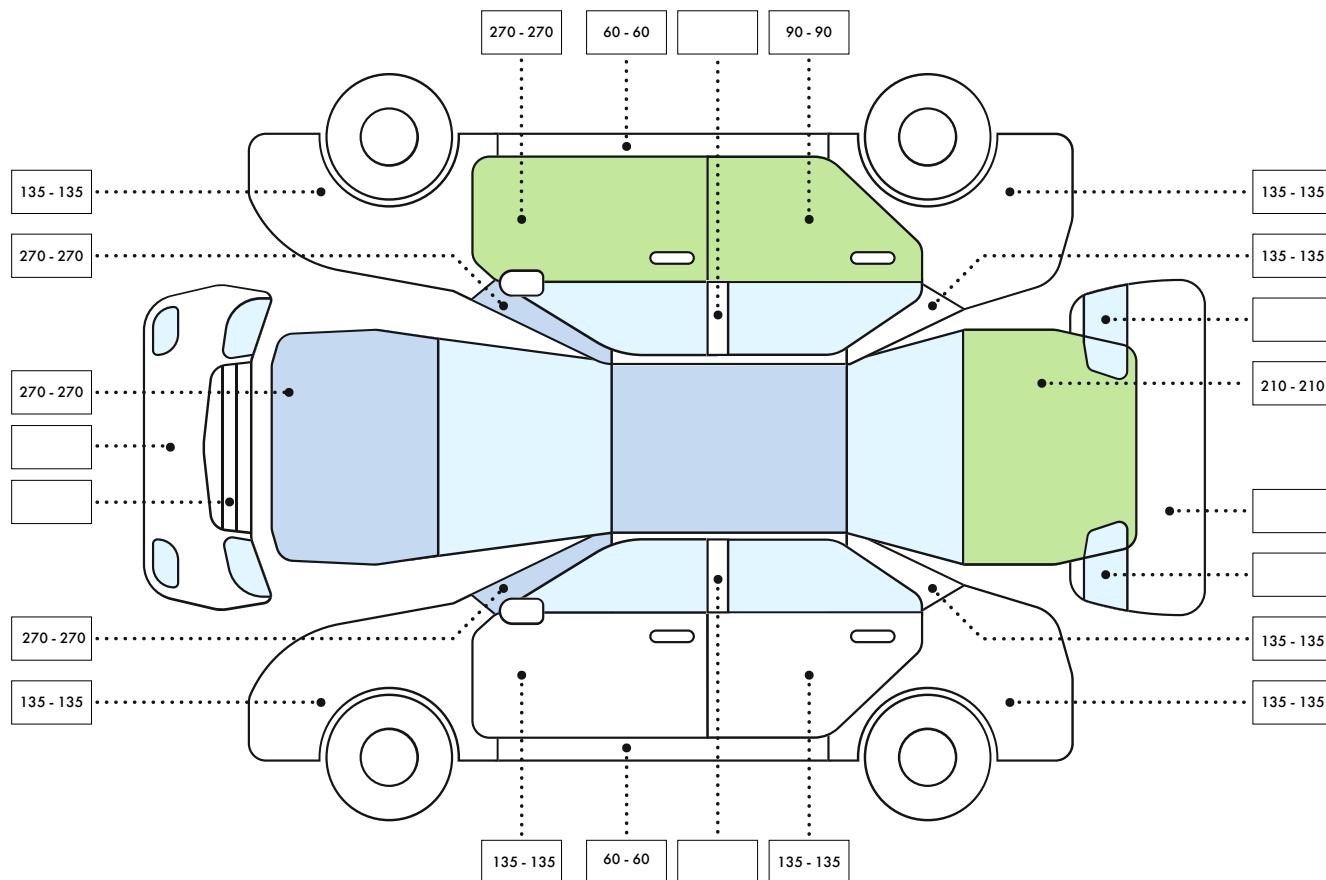

Осмотр	Комментарий	ЛКП
<b>Левая часть</b>		
Левое переднее крыло		135 - 135
Левая передняя дверь		135 - 135
⚠ <b>Левая передняя стойка</b>	Другое	270 - 270
⚠ <b>Левая часть крыши</b>	Другое	270 - 270
Левая средняя стойка		
Левая задняя стойка		135 - 135
Левая задняя дверь		135 - 135
Левое заднее крыло		135 - 135
Левый порог		60 - 60
<b>Задняя часть</b>		
⚠ <b>Задняя часть крыши</b>	Другое	270 - 270
⚠ <b>Крышка / дверь багажника</b>	Крашеный элемент	210 - 210
Задний бампер		
<b>Правая часть</b>		
Правое заднее крыло		135 - 135
⚠ <b>Правая задняя дверь</b>	Крашеный элемент, Другое	90 - 90
Правая задняя стойка		135 - 135
Правая средняя стойка		
⚠ <b>Правая часть крыши</b>	Другое	270 - 270
⚠ <b>Правая передняя стойка</b>	Другое	270 - 270
⚠ <b>Правая передняя дверь</b>	Крашеный элемент	270 - 270
Правое переднее крыло		135 - 135

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Правый порог		60 - 60
<b>Передняя часть</b>		
▲ Передняя часть крыши	Другое	270 - 270
Передний бампер		
▲ Капот	Другое	270 - 270
Решетка радиатора		
<b>Стеклянные элементы</b>		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

## Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
<b>Двигатель и трансмиссия</b>		
Номер двигателя	Читается	
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Естественный износ, соответствующий показаниям одометра	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Катушки/проводы/свечи зажигания.	Исправны	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.	Отсутствуют	
Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.	Отсутствуют	
Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.	Отсутствуют	
<b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Наличие нештатного оборудования и деталей (нештатные провода, нештатная укладка проводов, нештатная маркировка на деталях, нештатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Состояние АКБ	Хорошее	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Работа	Результат	Комментарий
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
<b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>		
Работа стоячного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
<b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
<b>Вспомогательные функции автомобиля</b>		
Освещение салона, стеклоподъёмники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	

Диагност: Игнатьев Дмитрий / 23.12.2025 17:33

Продавец: \_\_\_\_\_

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

## Фотографии в ходе диагностики

Дополнительные фото




Номер двигателя



С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

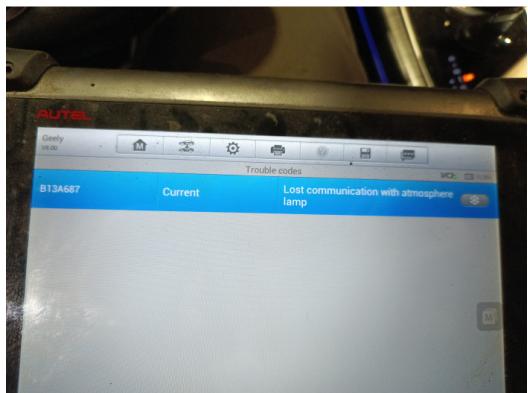

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



Шины и диски задних колес. Критические замечания



С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_