


# Диагностическая карта

Hyundai Santa Fe, серый, VIN: XWEST81CDH0000218, показания одометра: 161500 км.

## Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП

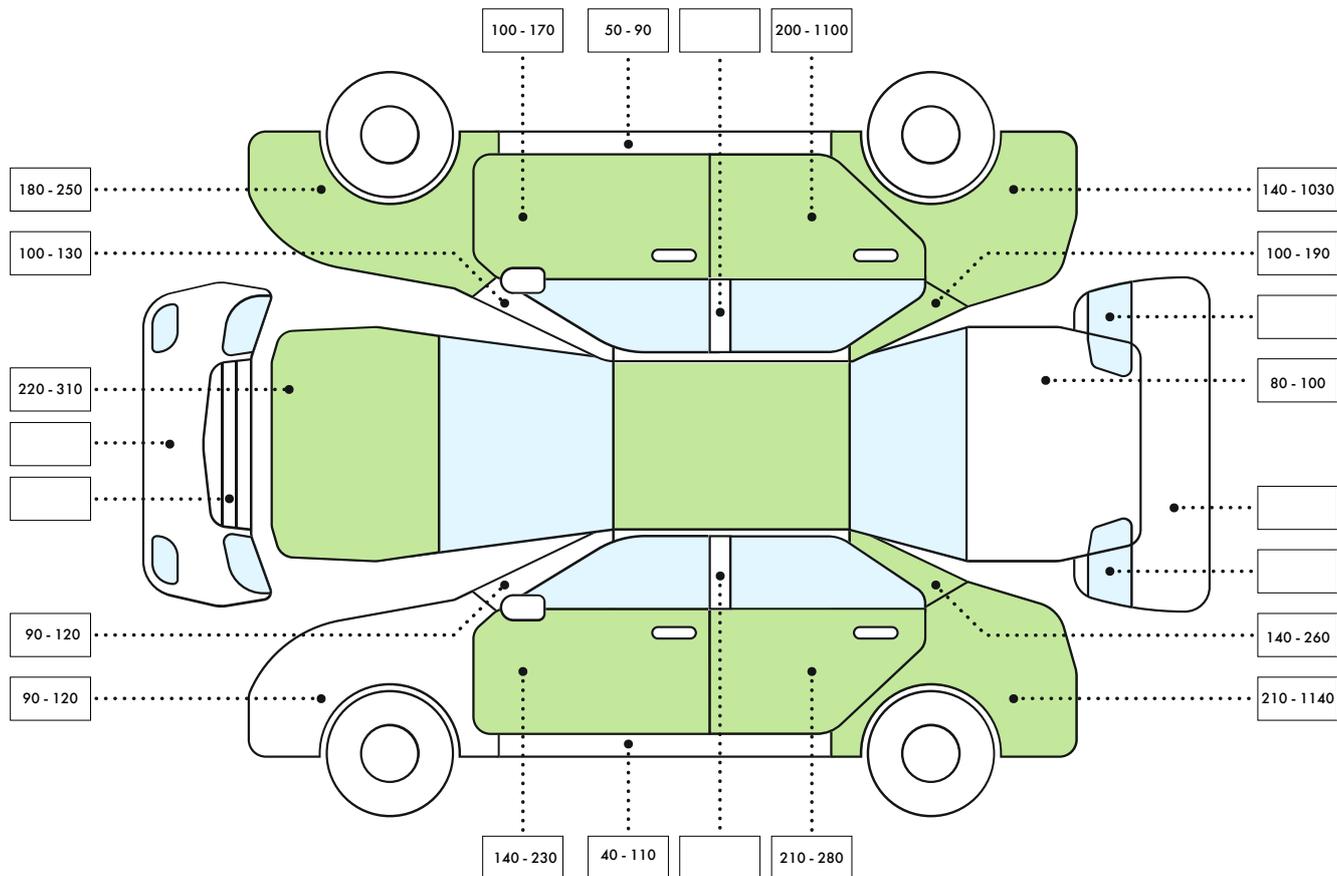

Осмотр	Комментарий	ЛКП
<b>Левая часть</b>		
Левое переднее крыло		90 - 120
▲ Левая передняя дверь	Крашенный элемент	140 - 230
Левая передняя стойка		90 - 120
▲ Левая часть крыши	Крашенный элемент	170 - 340
Левая средняя стойка		
▲ Левая задняя стойка	Крашенный элемент	140 - 260
▲ Левая задняя дверь	Крашенный элемент	210 - 280
▲ Левое заднее крыло	Крашенный элемент	210 - 1140
Левый порог		40 - 110
<b>Задняя часть</b>		
▲ Задняя часть крыши	Крашенный элемент	170 - 340
Крышка / дверь багажника		80 - 100
Задний бампер		
<b>Правая часть</b>		
▲ Правое заднее крыло	Крашенный элемент	140 - 1030
▲ Правая задняя дверь	Крашенный элемент	200 - 1100
▲ Правая задняя стойка	Крашенный элемент	100 - 190
Правая средняя стойка		
▲ Правая часть крыши	Крашенный элемент	170 - 340
Правая передняя стойка		100 - 130
▲ Правая передняя дверь	Крашенный элемент	100 - 170

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Осмотр	Комментарий	ЛКП
▲ Правое переднее крыло	Крашенный элемент	180 - 250
Правый порог		50 - 90
<b>Передняя часть</b>		
▲ Передняя часть крыши	Крашенный элемент	170 - 340
Передний бампер		
▲ Капот	Крашенный элемент	220 - 310
Решетка радиатора		
<b>Стекланные элементы</b>		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

## Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
<b>Двигатель и трансмиссия</b>		
Номер двигателя	Читается	
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Естественный износ, соответствующий показаниям одометра	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Есть отклонения	Толчки при включении передач
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.	Отсутствуют	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	
Течь соединений переднего редуктора	Обильная течь	
Течь соединений КПП	Отсутствует	
Течь соединений заднего редуктора	Отсутствует	
<b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют ошибки в истории	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Наличие нештатного оборудования и деталей (нештатные провода, нештатная укладка проводов, нештатная маркировка на деталях, нештатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Работа	Результат	Комментарий
Состояние АКБ	Хорошее	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
<b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>		
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
<b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
<b>Вспомогательные функции автомобиля</b>		
Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	

Диагност: Игнатьев Дмитрий / 24.12.2025 11:49

Продавец: \_\_\_\_\_


С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

## Фотографии в ходе диагностики

### Дополнительные фото

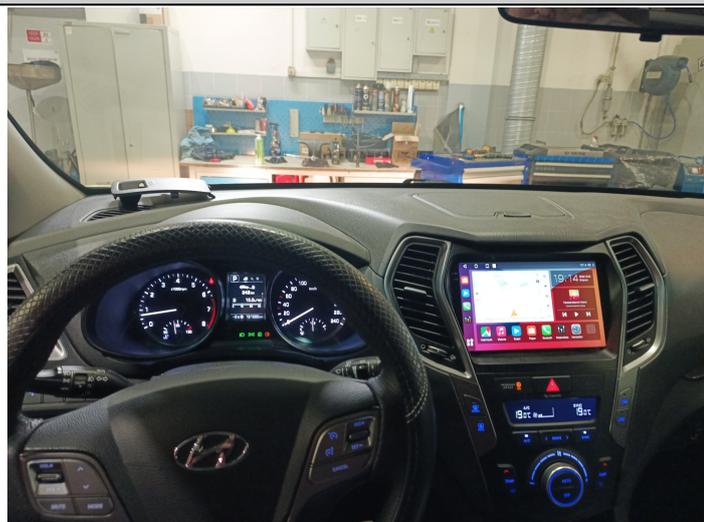





### Состояние цилиндров. Эндоскопия.



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_


Состояние цилиндров. Эндоскопия.

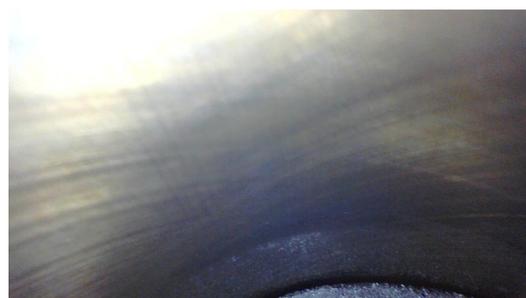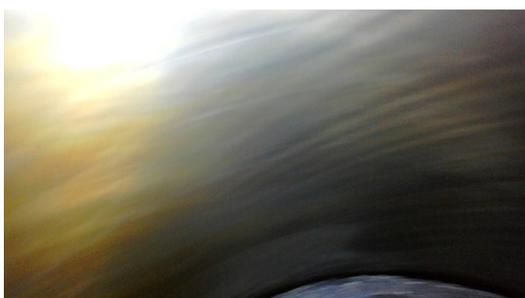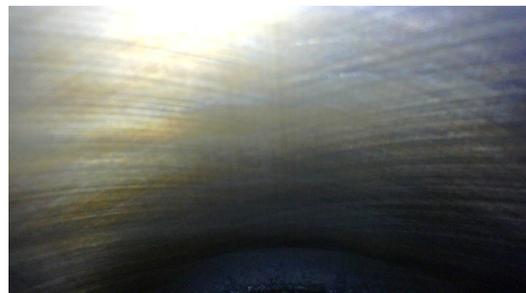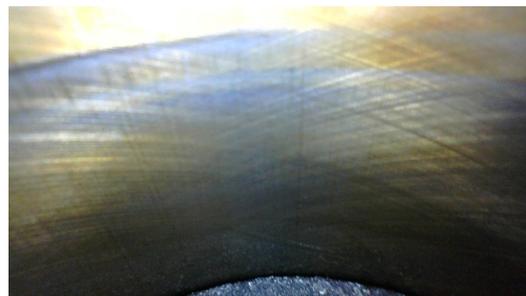

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Состояние цилиндров. Эндоскопия.

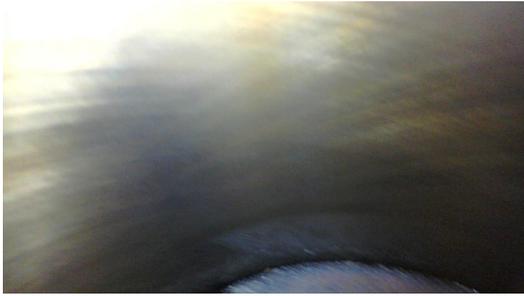

Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)






Течь соединений переднего редуктора



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

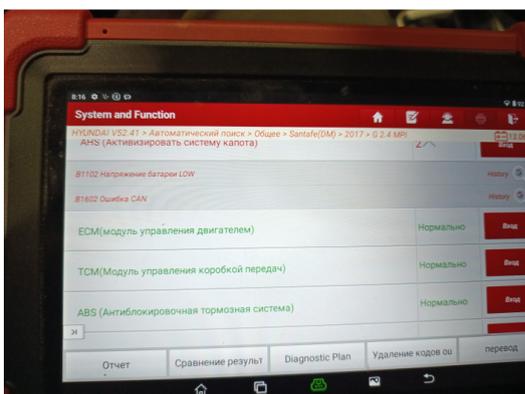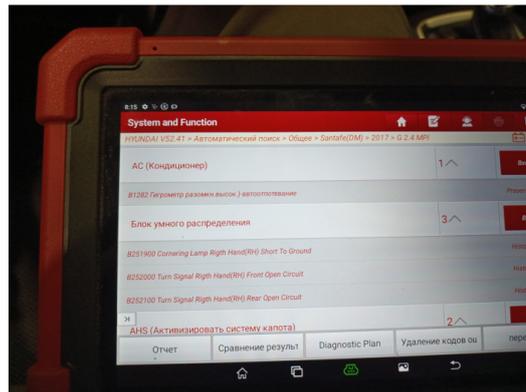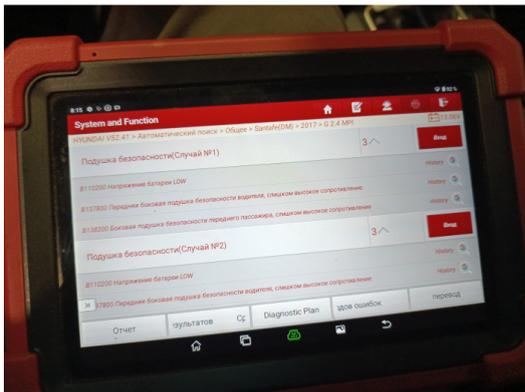

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Шины и диски задних колес. Критические замечания



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_