

# Диагностическая карта

Volvo XC90, Коричневый, VIN: YV1CM3056D1669576, показания одометра: 316340 км.

## Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
<b>Двигатель и трансмиссия</b>		
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Состояние приводных ремней.	Необходима замена	Заменить ремни и ролики
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Течь клапанной крышки	Запотевание или незначительная течь	
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Отсутствует	
Течь соединений турбины	Отсутствует	
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Отсутствует	
Течь соединений ГУРа	Запотевание или незначительная течь	По бочку
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	
Течь радиатора ГУРа	Отсутствует	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	По клапанной крышки
Течь соединений турбины (осмотр снизу)	Обильная течь	По патрубкам турбины
Течь соединений переднего редуктора	Обильная течь	Течь по сальникам
Течь соединений КПП	Запотевание или незначительная течь	Коробка в масле
Течь соединений заднего редуктора	Отсутствует	
<b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Состояние АКБ	Хорошее	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
<b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>		
Работа стояночного тормоза	Неисправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Работа	Результат	Комментарий
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Амортизатор заднего левого колеса	Неисправен	
Пыльник заднего левого амортизатора	Исправен	
Отбойник заднего левого колеса	Исправен	
Пружина заднего левого колеса	Исправна	
Амортизатор заднего правого колеса	Неисправен	
Пыльник заднего правого амортизатора	Исправен	
Отбойник заднего правого колеса	Исправен	
Пружина заднего правого колеса	Исправна	
Шарниры рычага заднего левого колеса	Исправен	
Сайлентблоки рычага заднего левого колеса	Неисправен	
Наружный ШРУС заднего левого колеса	Исправен	
Внутренний ШРУС заднего левого колеса	Исправен	
Диск колесный задний левый	Исправен	
Шина заднего левого колеса	Исправна	
Шарниры рычага заднего правого колеса	Исправен	
Сайлентблоки рычага заднего правого колеса	Неисправен	
Наружный ШРУС заднего правого колеса	Исправен	
Внутренний ШРУС заднего правого колеса	Исправен	
Диск колесный задний правый	Исправен	
Шина заднего правого колеса	Исправна	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
<b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
<b>Вспомогательные функции автомобиля</b>		
Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедиа, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	

#### Дополнительные комментарии по автомобилю

Отсутствует часть сот радиатора кондиционера, отслоение сайлентблоков на задних рычагах и заднем подрамнике

**Диагност:** Иванов Григорий Владимирович / 07.01.2026 15:19

**Продавец:** \_\_\_\_\_


С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

Фотографии в ходе диагностики

Дополнительные фото

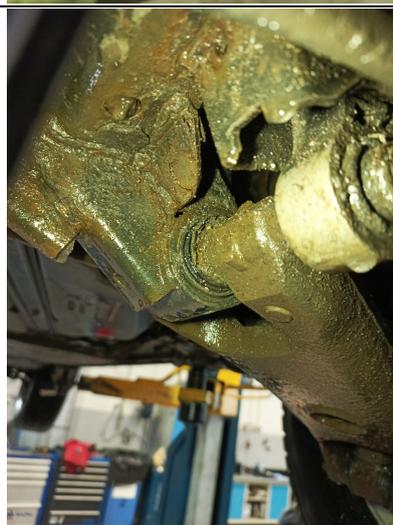


С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_



Дополнительные фото



Течь соединений переднего редуктора

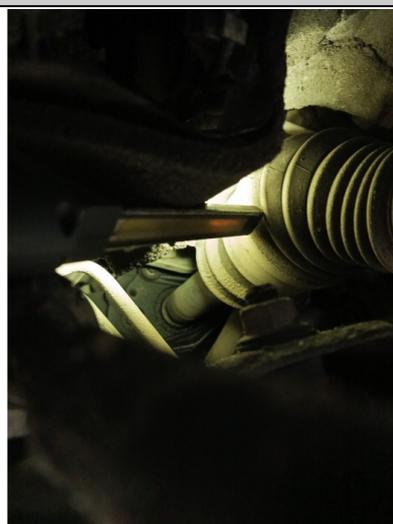

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

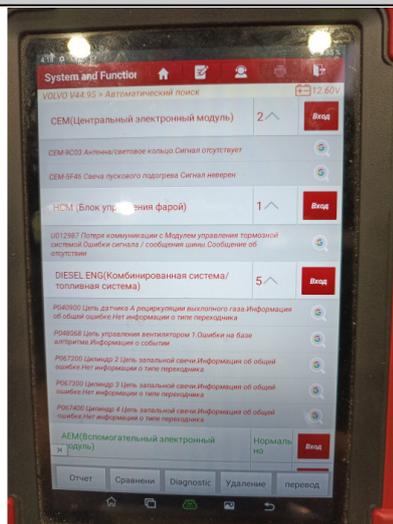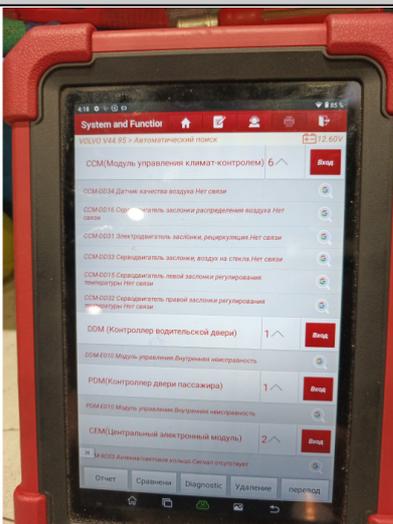

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_