

Диагностическая карта

Hummer H2, белый, VIN: XWFGN238190000392, показания одометра: 240000 км.

Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
Двигатель и трансмиссия		
Номер двигателя	Читается	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	рекомендуется замена свечей
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	Необходима замена	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Течь клапанной крышки	Обильная течь	задняя часть ДВС
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Запотевание или незначительная течь	течь по сальнику К.Вала
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Запотевание или незначительная течь	течь по патрубкам от расширительного бачка
Течь соединений ГУРа	Запотевание или незначительная течь	по сальнику насоса ГУР
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	течь по шлангам охлаждения
Течь радиатора ГУРа	Отсутствует	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	течь по патрубкам от расширительного бачка. Течь по шлангам охлаждения масла АКПП
Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	течь по сальнику насоса ГУР
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Запотевание или незначительная течь	течь по сальнику К. Вала
Течь соединений переднего редуктора	Запотевание или незначительная течь	по сальнику хвостовика раздатки
Течь соединений КПП	Запотевание или незначительная течь	на стыке ДВС и АКПП
Течь соединений заднего редуктора	Отсутствует	
Электронные системы автомобиля и электрика		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	Низкая эффективность катализатора
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Присутствует	не штатная оптика головного света
Состояние АКБ	Удовлетворительное	перезарядить
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	Установлена не штатная оптика
Стоп сигнал	Исправен	
Габаритные огни задние	Неисправны	не горит один из трех верхних габаритов
Подсветка номерного знака	Исправна	
Задние противотуманные фонари	Исправны	
Указатели поворотов задние	Исправны	
Фонари заднего хода	Исправны	
Камера заднего вида	Исправна	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Работа	Результат	Комментарий
Тормоза, рулевое управление, подвеска		
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
Подшипник ступичный переднего правого колеса	Исправен	
Тормозной шланг переднего правого колеса	Исправен	
Рулевая тяга правая	Исправна	
Рулевой наконечник правый	Исправен	
Рулевая тяга левая	Необходима замена	Люфты в рулевой трапеции слева
Рулевой наконечник левый	Исправен	
Тормозной шланг переднего левого колеса	Исправен	
Подшипник ступичный переднего левого колеса	Исправен	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) переднего правого колеса	Есть отклонения	
Сайлентблоки рычага переднего правого колеса	Исправны	
Наружный ШРУС переднего правого колеса	Исправен	
Внутренний ШРУС переднего правого колеса	Есть отклонения	разбит подшипник правого привода в мосту
Диск колесный передний правый	Исправен	
Шина переднего правого колеса	Исправна	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шарниры рычага заднего левого колеса	Исправен	
Сайлентблоки рычага заднего левого колеса	Есть отклонения	нижнего рычага
Диск колесный задний левый	Исправен	
Шина заднего левого колеса	Исправна	
Шарниры рычага заднего правого колеса	Исправен	
Сайлентблоки рычага заднего правого колеса	Есть отклонения	нижнего рычага
Диск колесный задний правый	Исправен	
Шина заднего правого колеса	Исправна	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Втулки заднего стабилизатора	Неисправен	
Стойка заднего стабилизатора левая	Исправна	
Стойка заднего стабилизатора правая	Исправна	
Выхлопная система	Есть отклонения	изменена конструкция выпускной системы
Визуальные следы удаления катализатора.	Присутствуют	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Осмотр кузовных деталей на подъемнике		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Повреждения	разбиты опоры переднего моста
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Вспомогательные функции автомобиля		
Освещение салона	Исправно	
Стеклоподъемники	Исправны	
Регулировка боковых зеркал	Неисправна	Левое зеркало не складывается, правое -регулировка лево/право
Регулировка сидений	Исправна	
Регулировка руля	Исправна	
Обогрев заднего стекла	Исправен	
Открытие/закрытие двери багажника	Исправно	
Открытие/закрытие люка	Исправно	
Работа мультимедии	Исправна	
Работа кондиционера	Неисправен	заправить и проверить
Обогрев сидений	Исправен	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дополнительные комментарии по автомобилю

Отслоение сайлентблоков торсионов передней подвески

Диагност: Любченко Андрей Михайлович / 20.01.2026 17:31

Продавец: _____

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дата: _____

Фотографии в ходе диагностики

Дополнительные фото







С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Номер двигателя









Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

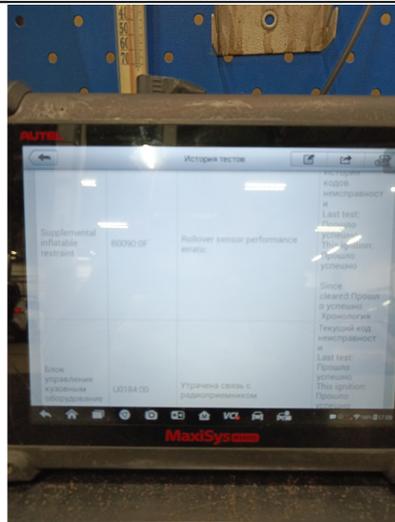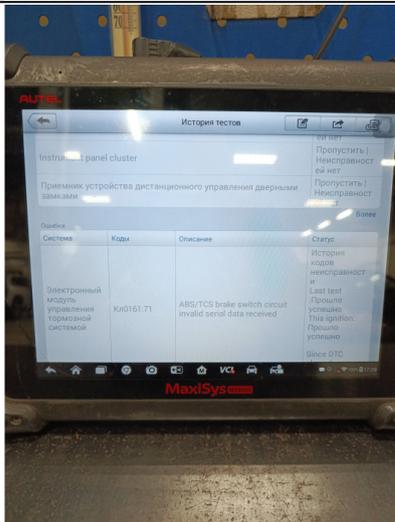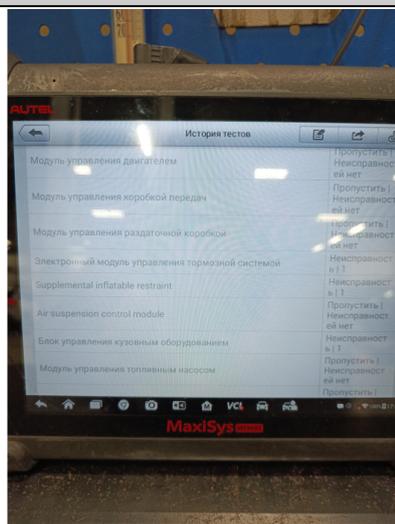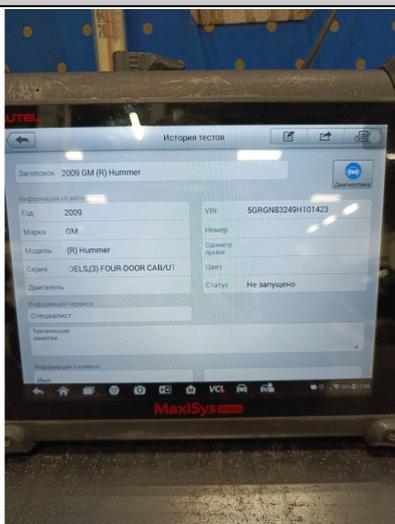

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

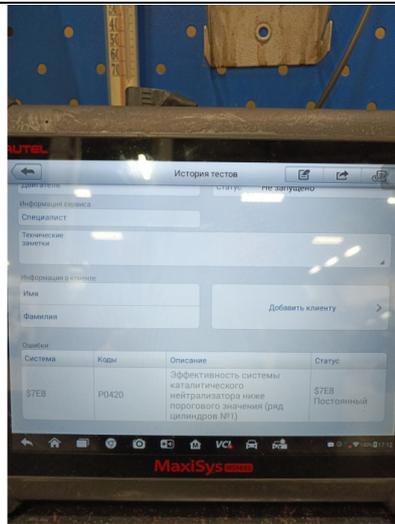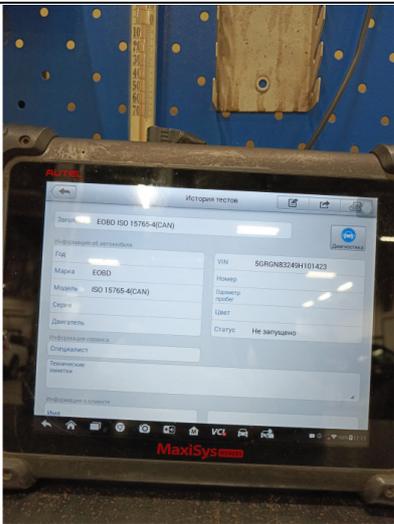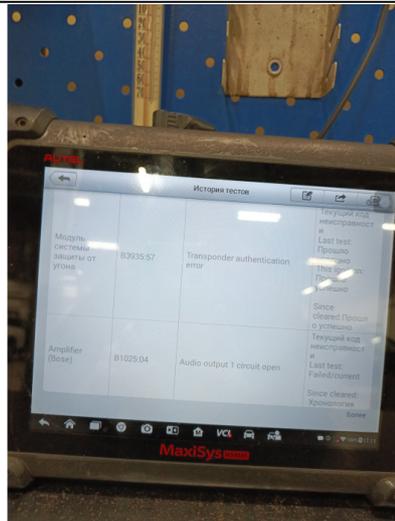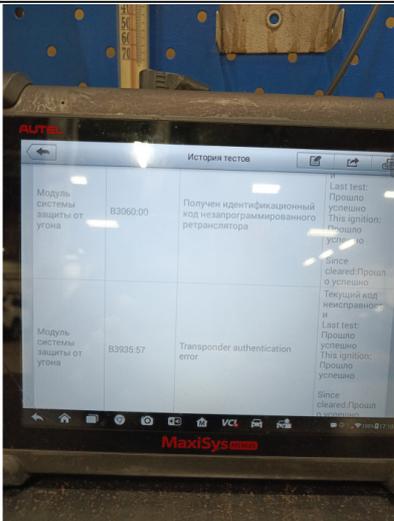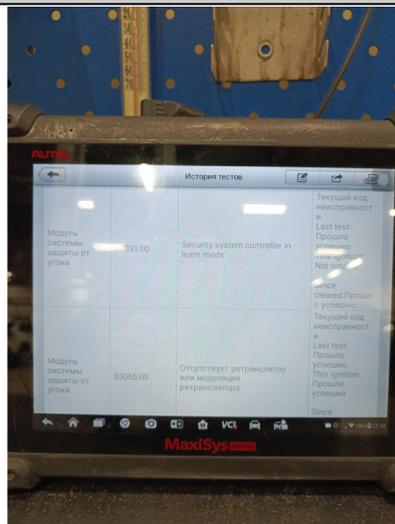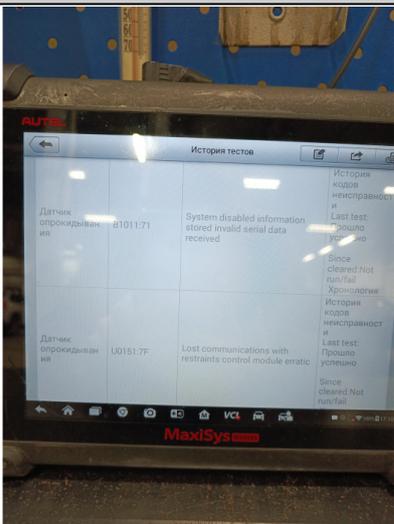

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____