

Диагностическая карта

Naval Jolion, красный, VIN: xzgf04a7na822926, показания одометра: 154000 км.

Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
Двигатель и трансмиссия		
Номер двигателя	Читается	
Состояние цилиндров. Компрессия.	В пределах нормы	
Состояние цилиндров. Эндоскопия.	Естественный износ, соответствующий показаниям одометра	
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Катушки зажигания	Исправны	
Свечи зажигания	Есть отклонения	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Течь клапанной крышки	Отсутствует	
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Отсутствует	
Течь соединений турбины	Отсутствует	
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Обильная течь	Множественные следы утечки Соединения патрубков
Течь соединений ГУРа	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	
Течь радиатора ГУРа	Отсутствует	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Обильная течь	
Течь соединений системы ГУРа (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений турбины (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течи: Переднего редуктора, КПП, заднего редуктора.	Отсутствуют	
Электронные системы автомобиля и электрика		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют ошибки в истории	
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Пробег подтвержден	
Наличие нестандартного оборудования и деталей (нштатные провода, нштатная укладка проводов, нштатная маркировка на деталях, нштатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Состояние АКБ	Хорошее	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Тормоза, рулевое управление, подвеска		
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Работа	Результат	Комментарий
Передние тормозные диски.	В норме	
Задние тормозные колодки	В норме	
Задние тормозные диски	В норме	
Подшипник ступичный переднего правого колеса	Необходима замена	Люфт
Тормозной шланг переднего правого колеса	Исправен	
Рулевая тяга правая	Исправна	
Рулевой наконечник правый	Исправен	
Рулевая тяга левая	Исправна	
Рулевой наконечник левый	Исправен	
Тормозной шланг переднего левого колеса	Исправен	
Подшипник ступичный переднего левого колеса	Исправен	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Сайлентблоки рычага заднего правого колеса	Неисправен	Нижний поперечный рычаг внутренний с/б отслоение
Наружный ШРУС заднего правого колеса	Исправен	
Внутренний ШРУС заднего правого колеса	Исправен	
Диск колесный задний правый	Исправен	
Шина заднего правого колеса	Исправна	
Втулки переднего стабилизатора	Исправны	
Стойка стабилизатора передняя левая	Исправна	
Стойка стабилизатора передняя правая	Неисправна	
Рулевая рейка	Исправна	
Рулевой вал	Исправен	
Сайлентблоки переднего подрамника	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Осмотр кузовных деталей на подъемнике		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Вспомогательные функции автомобиля		
Освещение салона	Исправно	
Стеклоподъемники	Исправны	
Регулировка боковых зеркал	Исправна	
Регулировка сидений	Исправна	
Регулировка руля	Исправна	
Обогрев заднего стекла	Исправен	
Обогрев лобового стекла	Исправен	
Обогрев руля	Исправен	
Открытие/закрытие двери багажника	Исправно	
Работа мультимедии	Исправна	
Работа кондиционера	Неисправен	Компрессор не включается возможно из-за отрицательной температуры
Обогрев сидений	Исправен	

Диагност: Куликов Роман Юрьевич / 29.01.2026 11:11

Продавец: _____

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дата: _____

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Фотографии в ходе диагностики

VIN фото



Дополнительные фото



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дополнительные фото



Состояние цилиндров. Эндоскопия.



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____



Состояние цилиндров. Эндоскопия.



Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)








Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

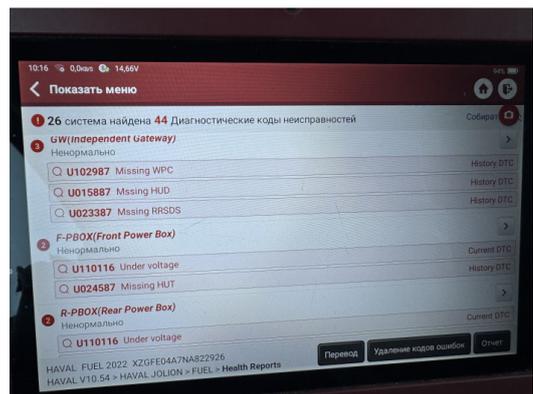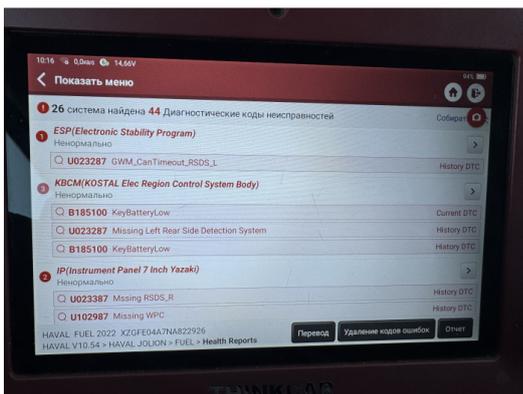

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

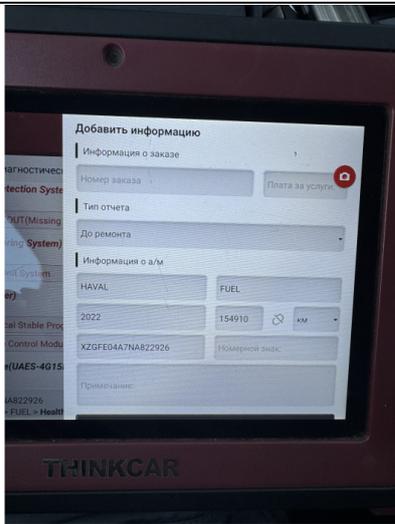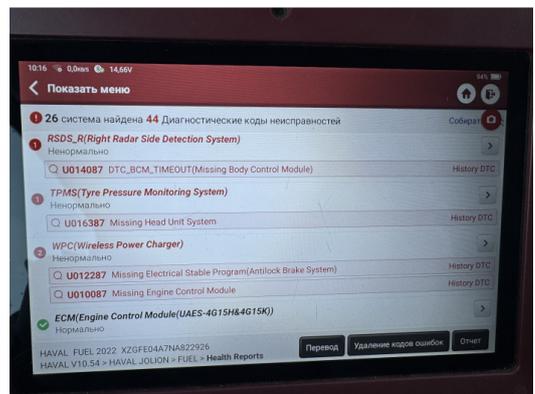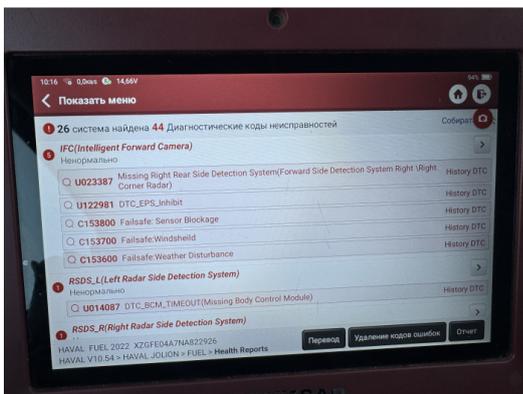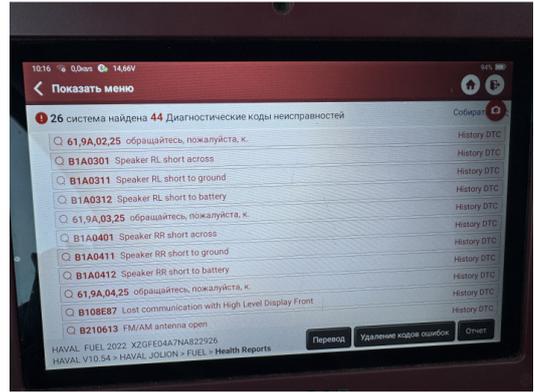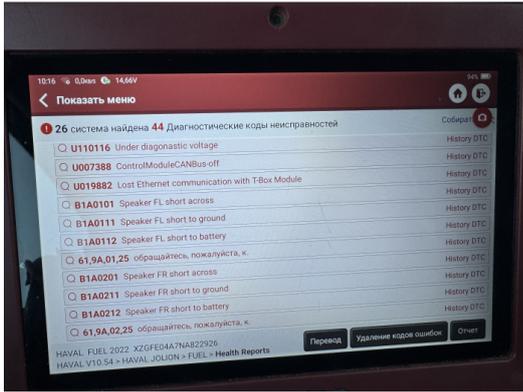

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____