

Диагностическая карта

Mercedes-Benz A-Класс, фиолетовый, VIN: WDD1760421V019093, показания одометра: 122000 км.

Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
Двигатель и трансмиссия		
Номер двигателя	Читается	...588
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	Реком.замена свечей
Состояние приводных ремней.	Необходима замена	Шум ролика
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	Заменить на ТО
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Есть отклонения	R на D
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.	Отсутствуют	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Обильная течь	Течь моторного масла по корпусу масляного фильтра
Течь соединений турбины (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений переднего редуктора	Отсутствует	
Течь соединений КПП	Запотевание или незначительная течь	Немного запотевший стык двс/ркпп
Течь соединений заднего редуктора	Отсутствует	
Электронные системы автомобиля и электрика		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	Ошибки по освещению задний правый фонарь
Заводская маркировка на ремнях безопасности.	Присутствует	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Пробег подтвержден	
Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Состояние АКБ	Удовлетворительное	
Ближний, дальний свет, корректор фар, ходовые, передние габаритные огни, указатели поворотов, противотуманные фары, передний парктроник, омыватель фар, стеклоочистители и стеклоомыватели лобового и заднего стекол, звуковой сигнал, аварийка.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Тормоза, рулевое управление, подвеска		
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	Необходима замена	Ост 3мм-4мм рекомед.заменить
Передние тормозные диски.	Необходима замена	
Задние тормозные колодки	В норме	6мм Обслужить суппорта
Задние тормозные диски	В норме	
Подшипник ступичный переднего правого колеса	Исправен	
Тормозной шланг переднего правого колеса	Исправен	
Рулевая тяга правая	Исправна	
Рулевой наконечник правый	Исправен	
Рулевая тяга левая	Незначительные отклонения	Небольшой люфт
Рулевой наконечник левый	Исправен	
Тормозной шланг переднего левого колеса	Исправен	
Подшипник ступичный переднего левого колеса	Исправен	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Работа	Результат	Комментарий
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Амортизатор заднего левого колеса	Исправен	
Пыльник заднего левого амортизатора	Исправен	
Отбойник заднего левого колеса	Исправен	
Пружина заднего левого колеса	Исправна	Заменить парой
Амортизатор заднего правого колеса	Исправен	
Пыльник заднего правого амортизатора	Исправен	
Отбойник заднего правого колеса	Исправен	
Пружина заднего правого колеса	Неисправна	Заменить пружины парой
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Отсутствуют	
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Отсутствуют	
Осмотр кузовных деталей на подъемнике		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Вспомогательные функции автомобиля		
Освещение салона, стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	

Дополнительные комментарии по автомобилю

Запотевшие задние фонари Пыльники по низу бампера
--

Диагност: Рябухин Евгений Николаевич / 10.02.2026 14:18

Продавец: _____

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дата: _____

Фотографии в ходе диагностики


Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)



Течь соединений КПП



Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

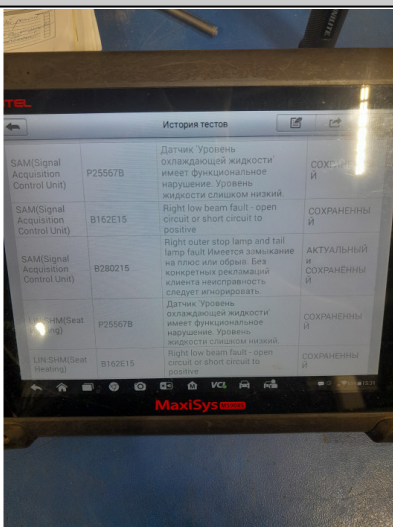

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____