


Диагностическая карта

Audi Q3, Серебристый, VIN: WAUZZZ8U7GR081929, показания одометра: 146040 км.

Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП

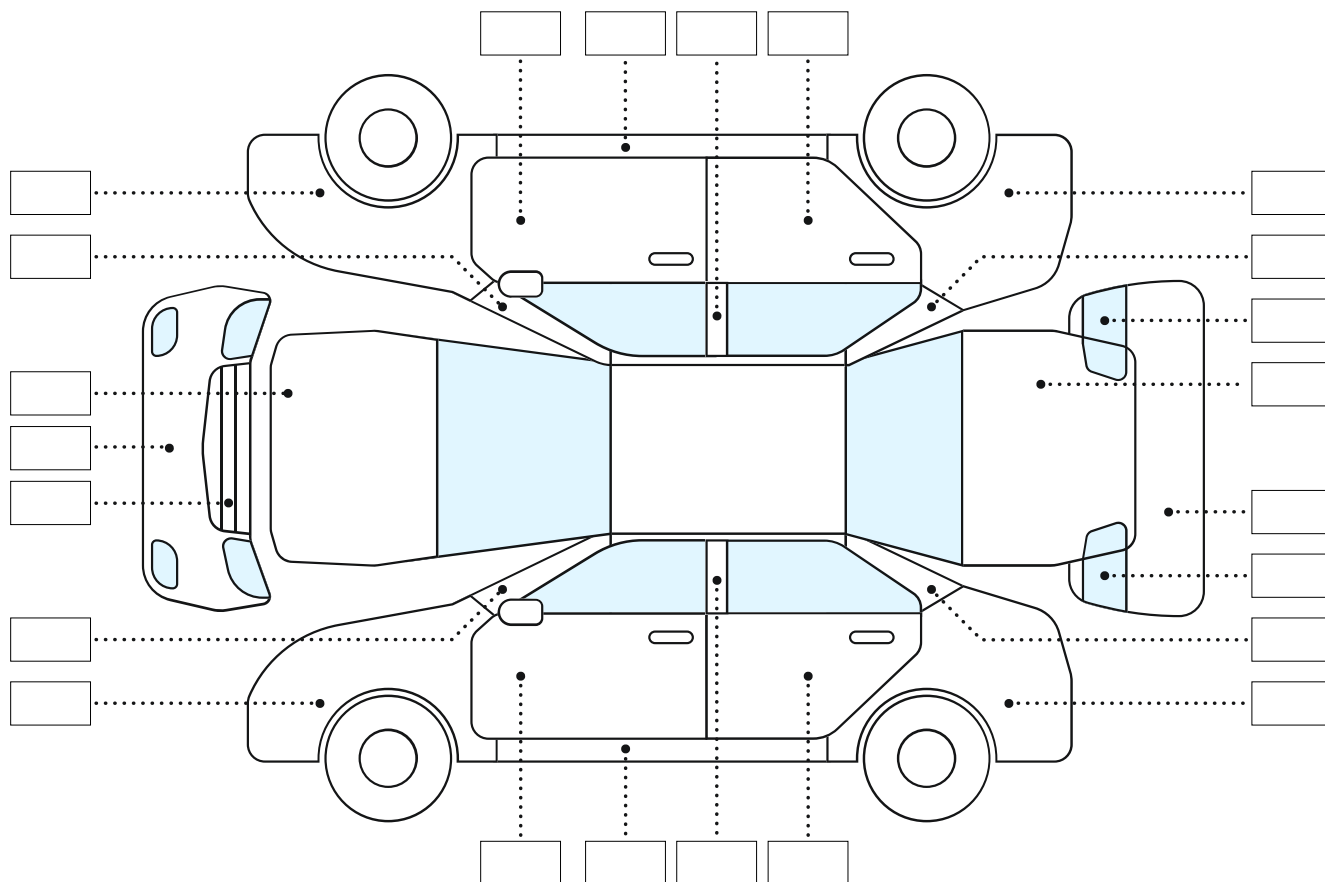

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Левая часть		
Левое переднее крыло		
Левая передняя дверь		
Левая передняя стойка		
Левая часть крыши		
Левая средняя стойка		
Левая задняя стойка		
Левая задняя дверь		
Левое заднее крыло		
Левый порог		
Задняя часть		
Задняя часть крыши		
Крышка / дверь багажника		
Задний бампер		
Правая часть		
Правое заднее крыло		
Правая задняя дверь		
Правая задняя стойка		
Правая средняя стойка		
Правая часть крыши		
Правая передняя стойка		
Правая передняя дверь		
Правое переднее крыло		

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Правый порог		
Передняя часть		
Передняя часть крыши		
Передний бампер		
Капот		
Решетка радиатора		
Стеклоэлементы		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
Двигатель и трансмиссия		
Номер двигателя	Читается	3432
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	Неустойчивая работа	На холодную и холостых оборотах
Уровень и состояние масла ДВС	Не в норме	Масло заменить
Уровень и состояние тормозной жидкости	В норме	
Уровень и состояние охлаждающей жидкости	В норме	
Катушки/провода/свечи зажигания.	Исправны	
Состояние приводных ремней.	Исправен	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	Необходима замена	
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Течь клапанной крышки	Обильная течь	
Течь прокладки ГБЦ	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС	Обильная течь	
Течь соединений турбины	Обильная течь	
Течь соединений системы кондиционирования	Отсутствует	
Течь соединений систем охлаждения	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы	Отсутствует	
Течь радиатора охлаждения ДВС	Отсутствует	
Течь радиатора кондиционера	Отсутствует	
Течь радиатора трансмиссии	Отсутствует	
Течь соединений системы охлаждения (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений топливной системы (осмотр снизу)	Отсутствует	
Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)	Обильная течь	
Течь соединений турбины (осмотр снизу)	Обильная течь	
Течь соединений переднего редуктора	Отсутствует	
Течь соединений КПП	Запотевание или незначительная течь	На стыке ДВС и коробки, коробка с верху чуть в масле
Течь соединений заднего редуктора	Отсутствует	
Электронные системы автомобиля и электрика		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют ошибки в истории	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Работа	Результат	Комментарий
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Подтверждение показаний одометра через записи в блоках управления электронных систем.	Пробег подтвержден	
Наличие нештатного оборудования и деталей (нештатные провода, нештатная укладка проводов, нештатная маркировка на деталях, нештатное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Состояние АКБ	Хорошее	
Ближний свет	Неисправен	Заменить лампочки
Дальний свет	Неисправен	Заменить лампочки
Корректор фар	Исправен	
Ходовые огни	Исправны	
Габаритные огни передние	Исправны	
Указатели поворотов передние	Исправны	
Противотуманные фары	Исправны	
Парктроник передний	Исправен	
Омыватель фар	Исправен	
Стеклоочиститель лобового стекла	Неисправен	Заменить щётки
Стеклоомыватель лобового стекла	Исправен	
Стеклоочиститель заднего стекла	Неисправен	Заменить щётки
Стеклоомыватель заднего стекла	Исправен	
Звуковой сигнал	Исправен	
Аварийка	Исправна	
Стоп сигнал, задние габаритные огни, подсветка номера, задние противотуманные фонари, указатели поворотов, задний ход, камера заднего вида, задний парктроник.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	
Тормоза, рулевое управление, подвеска		
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	
Передние тормозные диски.	В норме	
Задние тормозные колодки	Необходима замена	
Задние тормозные диски	Необходима замена	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Амортизатор переднего левого колеса	Неисправен	
Пыльник переднего левого амортизатора	Исправен	
Отбойник переднего левого колеса	Исправен	
Пружина переднего левого колеса	Исправна	
Амортизатор переднего правого колеса	Неисправен	
Пыльник переднего правого амортизатора	Исправен	
Пружина переднего правого колеса	Исправна	
Отбойник переднего правого колеса	Исправен	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки переднего стабилизатора	Неисправны	
Стойка стабилизатора передняя левая	Неисправна	
Стойка стабилизатора передняя правая	Неисправна	
Рулевая рейка	Исправна	
Рулевой вал	Исправен	
Сайлентблоки переднего подрамника	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Необходима замена	Отсутствует много шипов
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Необходима замена	Отсутствуют шипы
Осмотр кузовных деталей на подъемнике		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Работа	Результат	Комментарий
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
Вспомогательные функции автомобиля		
Освещение салона, стеклоподъёмники, регулировка боковых зеркал, сидений, руля. Обогревы заднего стекла, лобового стекла, сидений, руля. Открытие/закрытие двери багажника, люка. Работа мультимедии, кондиционера.	Имеющиеся в данном автомобиле функции исправны	

Дополнительные комментарии по автомобилю

Запис датчик положения кузова,

Диагност: Иванов Григорий Владимирович / 28.03.2026 17:06

Продавец: _____

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____

Дата: _____

Фотографии в ходе диагностики

Дополнительные фото



Течь соединений передней крышки ДВС (осмотр снизу)




Течь соединений турбины (осмотр снизу)

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____



Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

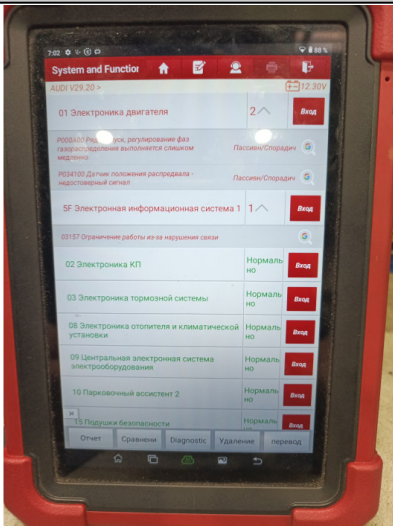

Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности



Шины и диски задних колес. Критические замечания

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____



С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: _____