

# Диагностическая карта

Mercedes-Benz V-Класс, Черный, VIN: WDF44781313310424, показания одометра: 268000 км.

## Осмотр кузова с указанием толщины ЛКП



Осмотр	Комментарий	ЛКП
<b>Левая часть</b>		
Левое переднее крыло		
Левая передняя дверь		
Левая передняя стойка		
Левая часть крыши		
Левая средняя стойка		
Левая задняя стойка		
Левая задняя дверь		
Левое заднее крыло		
Левый порог		
<b>Задняя часть</b>		
Задняя часть крыши		
Крышка / дверь багажника		
Задний бампер		
<b>Правая часть</b>		
Правое заднее крыло		
Правая задняя дверь		
Правая задняя стойка		
Правая средняя стойка		
Правая часть крыши		
Правая передняя стойка		
Правая передняя дверь		
Правое переднее крыло		

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Осмотр	Комментарий	ЛКП
Правый порог		
<b>Передняя часть</b>		
Передняя часть крыши		
Передний бампер		
Капот		
Решетка радиатора		
<b>Стеклоэлементы</b>		
Левое зеркало		
Левое переднее стекло		
Левое заднее стекло		
Заднее стекло		
Левый задний фонарь		
Правый задний фонарь		
Правое заднее стекло		
Правое переднее стекло		
Правое зеркало		
Лобовое стекло		
Левая фара		
Левая противотуманная фара		
Правая фара		
Правая противотуманная фара		

## Техническая диагностика

Работа	Результат	Комментарий
<b>Двигатель и трансмиссия</b>		
Работа двигателя на холостых, средних и выше средних оборотах (посторонние шумы, неустойчивая работа, дымность).	В норме	
Уровень и состояние масла ДВС, тормозной, охлаждающей и жидкости ГУРа.	В норме	
Состояние приводных ремней.	Необходима проверка на следующем ТО	
Состояние воздушного фильтра двигателя.	В норме	Заменить на ТО
Работа КПП на стоящем автомобиле.	Передачи включаются нормально	
Работа КПП при тестовой поездке	Передачи включаются нормально	
Работа полного привода на вывешенном автомобиле	Полный привод функционирует	
Течи: клапанная крышка, прокладка ГБЦ, передняя крышка ДВС, турбина, соединения системы кондиционирования, охлаждения, ГУРа, топливной системы, радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера, трансмиссии, ГУРа.	Отсутствуют	
Течи (осмотр снизу): Соединения систем охлаждения, ГУРа, топливной. Соединения передней крышки ДВС, турбины.	Отсутствуют	
Течь соединений переднего редуктора	Запотевание или незначительная течь	Негерметична слив.пробка )замыть и проверить на ТО)
Течь соединений КПП	Отсутствует	
Течь соединений заднего редуктора	Запотевание или незначительная течь	По сальнику хвостовика немного запотевший
<b>Электронные системы автомобиля и электрика</b>		
Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.	Системы сканируются нормально, присутствуют активные ошибки	
Визуальные признаки срабатывания подушек безопасности.	Отсутствуют	
Наличие нестандартного оборудования и деталей (нестандартные провода, нестандартная укладка проводов, нестандартная маркировка на деталях, нестандартное оборудование, газовое оборудование и т.д.)	Отсутствует	
Состояние АКБ	Удовлетворительное	
Ближний свет	Исправен	
Дальний свет	Исправен	
Ходовые огни	Исправны	
Габаритные огни передние	Исправны	
Указатели поворотов передние	Исправны	
Противотуманные фары	Исправны	

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Работа	Результат	Комментарий
Парктроник передний	Неисправен	
Стеклоочиститель лобового стекла	Исправен	
Стеклоомыватель лобового стекла	Исправен	
Стеклоочиститель заднего стекла	Исправен	
Стеклоомыватель заднего стекла	Исправен	
Звуковой сигнал	Исправен	
Аварийка	Исправна	
Стоп сигнал	Исправен	
Габаритные огни задние	Исправны	
Подсветка номерного знака	Исправна	
Задние противотуманные фары	Исправны	
Указатели поворотов задние	Исправны	
Фары заднего хода	Исправны	
Камера заднего вида	Исправна	
Парктроник задний	Неисправен	
<b>Тормоза, рулевое управление, подвеска</b>		
Работа стояночного тормоза	Исправен	
Передние тормозные колодки.	В норме	8мм
Передние тормозные диски.	Необходима замена	
Задние тормозные колодки	В норме	8мм
Задние тормозные диски	В норме	
Подшипники ступичные передних колес. Рулевые тяги и рулевые наконечники правые и левые. Передние тормозные шланги.	Исправны	
Подшипники ступичные задних колес. Задние тормозные шланги.	В норме	
Опорные подшипники амортизаторов	Исправны	
Передние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего левого рычага. ШРУС передний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шаровая(ые) опора(ы) и сайлентблоки переднего правого рычага. ШРУС передний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Задние амортизаторы, пыльники и отбойники амортизаторов, пружины	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего левого рычага. ШРУС задний левый наружный и внутренний.	Исправны	
Шарниры и сайлентблоки заднего правого рычага. ШРУС задний правый наружный и внутренний.	Исправны	
Втулки и стойки переднего стабилизатора. Рулевая рейка и рулевой вал. Сайлентблоки переднего подрамника.	Исправны	
Карданный вал, подвесной подшипник.	Исправны	
Втулки и стойки заднего стабилизатора.	Исправны	
Выхлопная система	Исправна	
Шины и диски передних колес. Критические замечания и фото размерности	Необходима замена	Неравномерный износ
Шины и диски задних колес. Критические замечания	Необходима замена	Неравномерный износ
<b>Осмотр кузовных деталей на подъемнике</b>		
Лонжероны левый и правый, передняя панель.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Радиаторы систем охлаждения двигателя, ГУРа, трансмиссии, радиатор кондиционера, опоры ДВС и КПП.	Исправны, нарушений геометрии нет	
Капот обратная сторона. Чашки левая и правая. Крылья левое и правое. Фронтальная панель/телевизор.	Исправно	
Крепление фар и корпус фар левой и правой.	Исправно	
<b>Вспомогательные функции автомобиля</b>		
Освещение салона	Исправно	
Стеклоподъемники	Исправны	
Регулировка боковых зеркал	Неисправна	Не работает обогрев правого, складывание левого зеркала работает через раз
Регулировка сидений	Исправна	
Регулировка руля	Исправна	
Обогрев заднего стекла	Исправен	
Открытие/закрытие двери багажника	Исправно	
Открытие/закрытие люка	Исправно	
Работа мультимедии	Исправна	
Работа кондиционера	Исправен	
Обогрев сидений	Неисправен	,обогрев исправен Не работает вентиляция сидений вод и пассаж

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дополнительные комментарии по автомобилю

Отслоение сайленблоков

**Диагност:** Рябухин Евгений Николаевич / 16.04.2026 20:47

**Продавец:** \_\_\_\_\_


С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

## Фотографии в ходе диагностики

### Дополнительные фото

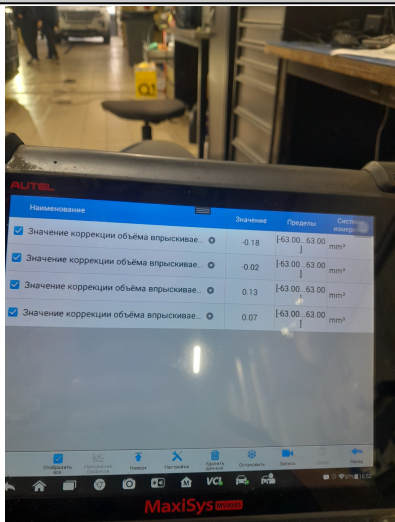

### Течь соединений переднего редуктора







### Течь соединений заднего редуктора



### Сканирование кодов неисправностей системы управления двигателем, Airbag, ABS и т.д.

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_

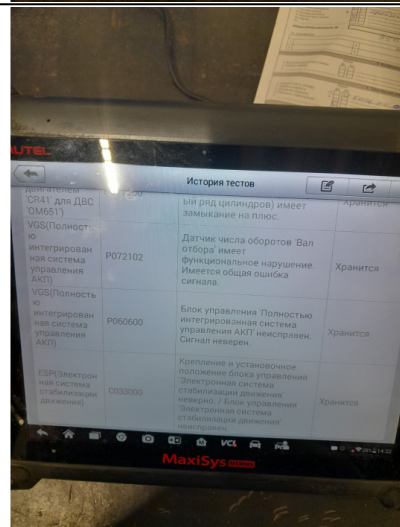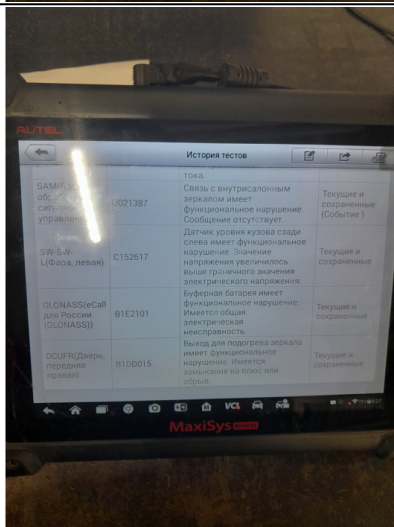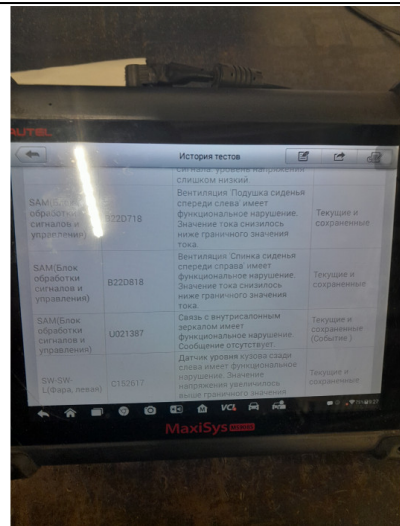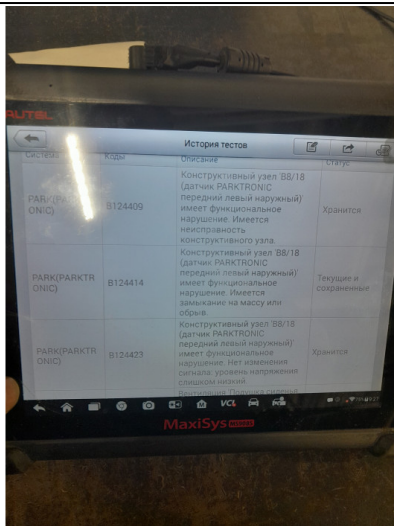

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель: \_\_\_\_\_